

# SGRL-M323L

## 两相步进驱动器

### 使用说明书

版权所有 不得翻印  
【使用前请仔细阅读本手册，以免损坏驱动器】

# ROLLON

热龙工业 4.0 运动控制整体解决方案服务商

厦门热龙智能科技有限公司  
地址：厦门市思明区软件园二期望海路 63 号  
邮编：361000  
电话：400-6668651 0592-8880569  
传真：0592-8880569  
网址：www.rolloncn.com



一、产品简介.....	4
1. 概述.....	4
2. 特点.....	4
3. 应用领域.....	4
二、电气、机械和环境指标.....	4
1. 电气指标.....	4
2. 使用环境及参数.....	5
3. 机械安装图.....	5
4. 加强散热方式.....	6
三、驱动器接口和接线介绍.....	6
1. 接口描述.....	6
2. 控制信号接口电路.....	7
3. 控制信号时序图.....	8
4. 控制信号模式设置.....	9
5. 接线要求.....	9
四、电流、细分拨码开关设定和单双脉冲功能选择.....	9
1. 电流设定.....	9
2. 细分设定.....	10
3. 单双脉冲功能选择.....	10
五、供电电源选择.....	11
六、电机选配.....	11
1. 电机选配.....	11
2. 电机接线.....	12
3. 输入电压和输出电流的选用.....	12
七、典型接线案例.....	13
八、保护功能.....	14
九、常见问题.....	14
1. 应用中常见问题和处理方法.....	14
2. 用户常见问题解答.....	15
热龙产品保修条款.....	16

## 两相步进驱动器

## 一、产品简介

## 1. 概述

SGRL-M323L 是热龙公司采用自主研发的国家专利技术成功开发的高性价比的细分驱动器，特别适合大批量低成本用途，同时具有优越的性能。由于采用了三态控制技术，比市面上大多数低成本驱动器的电机噪音和电机发热均有明显改善。

## 2. 特点

- 国家专利技术
- 低价格，高速力矩大
- SGRL-M323L 供电电压可达 DC36V
- 输出电流峰值可达 3.5A
- 三态电流控制技术电机发热低
- 静止 0.4s 后电流减小为 60%
- 可驱动 4、6、8 线两相步进电机
- 脉冲触法沿可选
- 光隔离差分信号输入，脉冲最高响应频 低价格，高速力矩大率 最高可达
- 400KHZ
- 细分精度 1、2、4、8、16、32 可选
- 电流设定方便，15 档可选
- 具有过压，短路等保护功能
- 脉冲+方向

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特性。

## 二、电气、机械和环境指标


## 1. 电气指标

说明	SGRL-M323L			
	最小值	典型值	最大值	单位
输出电流（峰值）	0.1	-	3.5	A
输入电源电压	9VDC	24VDC	36VDC	V
控制信号输入电流	7	10	16	mA
步进脉冲频率	0	-	300	KHz
绝缘电阻	500			MΩ

## 2.使用环境及参数

冷却方式	自然冷却或强制风冷	
使用环境	场合	不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体、湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘
	温度	0—50℃
	湿度	40—90%RH
	振动	5.9m/s <sup>2</sup> Max
保存温度	-20℃—50℃	
重量	250 克	

## 3.机械安装图

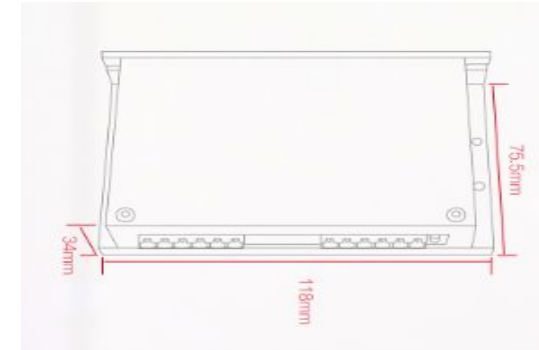

## 4.加强散热方式

- 1) 驱动器的可靠工作温度通常在 60℃ 以内，电机工作温度为 80℃ 以内；
- 2) 建议使用时选择自动半流方式，马达停止时电流自动减为 60%，以减少电机和驱动器的发热；
- 3) 安装驱动器时请采用竖着侧面安装，使散热齿形成较强的空气对流，必要时机内靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

## 三、驱动器接口和接线介绍

### 1. 接口描述

#### 1) 控制信号接口

名称	功能
PUL+ (+5V)	脉冲控制信号，脉冲上升沿有效；PUL—高电平时 4~5V，低电平时 0~0.5V。为了可靠响应脉冲信号，脉冲宽度应大于 1.2us。如采用+12V 或+24V 时需串电阻。
PUL— (PUL)	
DIR+ (+5V)	方向信号；高、低电平信号，为保证电机可靠换向，方向信号应先于脉冲信号至少 5us 建立，电机的初始运行的方向与电机接线有关，互换任一相绕组（如 A+、A—交换）可以改变电机初始运行的方向，DIR—高电平时 4~5V，低电平时 0~0.5V。
DIR— (DIR)	
ENA+ (+5V)	使能信号：此输入信号用于使能或禁止。ENA+接+5V，ENA—接低电平（或内部光耦导通）时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时，使能信号端悬空即可。
ENA— (ENA)	

2) 强电接口

名称	功能
GND	直流电源地
+VDC	直流电源正极, SGRL-M323L 范围+9V——+36V, 推荐值 +24VDC
A+、A-	电机 A 相线圈
B+、B-	电机 B 相线圈

2.控制信号接口电路

SGRL-M323L 驱动器采用差分式接口电路可适用差分信号, 单端共阴及共阳等接口, 内置高速光电耦合器, 允许接收长线驱动器, 集电极开路 and PNP 输出电路的信号。在环境恶劣的场合, 我们推荐用长线驱动器电路, 抗干扰能力强。现在以集电极开路和 PNP 输出为例, 接口电路示意图如下:

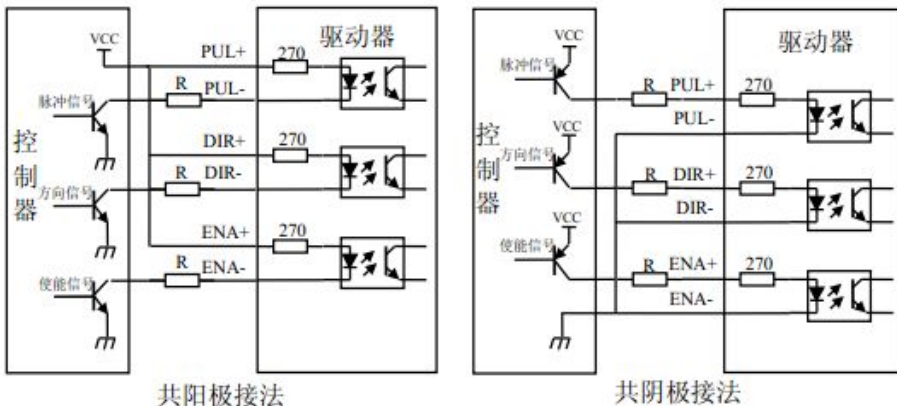


图 2 输入接口电路

注意: VCC 值为 5V 时, R 短接;  
 VCC 值为 12V 时, R 为 1K, 大于 1/8W 电阻;  
 VCC 值为 24V 时, R 为 2K, 大于 1/8W 电阻;

3.控制信号时序图

为避免一些误动作和偏差, PUL、DIR 和 ENA 应满足一定要求, 如下图所示:

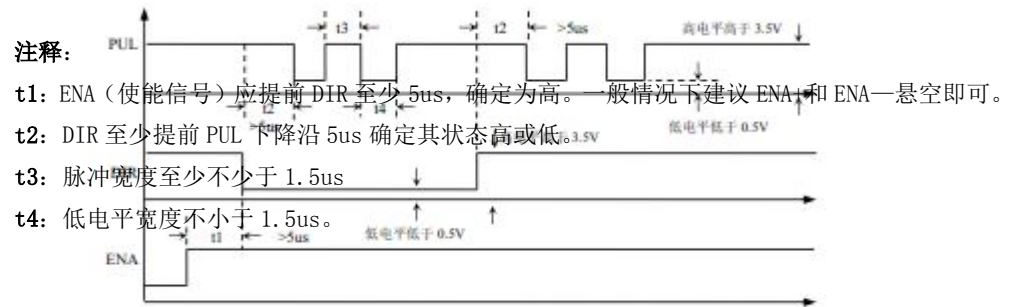


图 3 控制信号时序图

1. 接线要求

- 1) 为了防止驱动器受干扰, 建议控制信号采用屏蔽电缆线, 并且屏蔽层与地线短接, 除特殊要求外, 控制信号电缆的屏蔽线单端接地: 屏蔽线的上位机一端接地, 屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地, 如果不是真实接地线, 可能干扰严重, 此时屏蔽层不接。
- 2) 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起, 最好分开至少 10cm 以上, 否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准, 系统不稳定等故障。
- 3) 如果一个电源供多台驱动器, 应在电源处采取并联连接, 不允许先到一台再到另一台链状式连接。
- 4) 严禁带电拔插驱动器强电 P2 端子, 带电的电机停止时仍有大电流流过线圈, 拔插 P2 端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。
- 5) 严禁将导线头加锡后接入接线端子, 否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。
- 6) 接线线头不能裸露在端子外, 以防意外短路而损坏驱动器。

四、电流、细分拨码开关设定

SGRL-M323L 驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流, 详细描述如下:



### 1. 电流设定

## ROLLON stepping SGRL-M323L

PEAK	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
0. 3A	ON	ON	ON	ON	ON
0. 5A	ON	ON	ON	ON	OFF
0. 7A	ON	ON	ON	OFF	ON
1. 0A	ON	ON	ON	OFF	OFF
1. 3A	ON	ON	OFF	ON	ON
1. 5A	ON	ON	OFF	ON	OFF
1. 8A	ON	ON	OFF	OFF	ON
2. 0A	ON	ON	OFF	OFF	OFF
2. 3A	ON	OFF	ON	ON	ON
2. 6A	ON	OFF	ON	ON	OFF
2. 9A	ON	OFF	ON	OFF	ON
3. 1A	ON	OFF	ON	OFF	OFF
3. 3A	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3. 5A	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

PWR-ALM

PUL +(+5V) ←

PUL -(PUL) ←

DIR +(+5V) ←

DIR -(DIR) ←

ENA +(+5V) ←

ENA +(ENA) ←

SW8  
SW7  
SW6  
SW5  
SW4  
SW3  
SW2  
SW1

Pulse/rev	SW6	SW7	SW8	Pulse/rev	SW6	SW7	SW8
NC	ON	ON	ON	200	ON	ON	OFF
400	OFF	ON	ON	1600	OFF	ON	OFF
400	ON	OFF	ON	800	ON	OFF	OFF
3200	OFF	OFF	ON	6400	OFF	OFF	OFF

SW4= ON	FULL CURRENT MODE
SW4= OFF	HALF CURRENT MODE

DC- ←

DC+ ←

A+ →

A- →

B+ →

B- →

DC9--36VDC

2.

### 3.单双脉冲功能选择功能

一般情况下出厂设置为单脉冲模式（即脉冲+方向），若需要改成双脉冲功能，需告知我方，以便做修改处理。

### 五、供电电源选择

电源电压在推荐范围可以正常工作，SGRL-M323L 驱动器最好采用非稳压型直流电源供电，也可以采用变压器降压+桥式整流+电容滤波。建议用户使用直流供电，避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

如果使用稳压型开关电源供电，应注意开关电源的输出电流范围需设成最大。

请注意：

- 1) 接线时要注意电源正负极切勿反接；
- 2) 最好用非稳压型电源；
- 3) 采用非稳压电源时，电源电流输出能力应大于驱动器设定电流的 60%即可；

### 六、电机选配

SGRL-M323L 可以用来驱动 4、6、8 线的两相、四相混合式步进电机，步距角为 1.8 度和 0.9 度的均可适用。选择电机时主要由电机的扭矩和额定电流决定。扭矩大小主要由电机尺寸决定。尺寸大的电机扭矩较大；而电流大小主要与电感有关，小电感电机高速性能好，但电流较大。

请联系热龙公司销售部,咨询电机选型的 具体办法！

#### 1.电机选配

- 1) 确定负载转矩，传动比工作转速范围

T 电机=C (Jε+T 负载)

J: 负载的转动惯量      ε: 负载的最大角加速度      C: 安全系数，推荐值 1.2-1.4

T 负载: 最大负载转矩，包括有效负载、摩擦力、传动效率等阻力转矩

- 2) 电机输出转矩由哪些因素决定

对于给定的步进电机和线圈接法，输出扭矩有以下特点：

- 电机实际电流越大，输出转矩越大，但电机铜损 (P=I<sup>2</sup>R) 越多，电机发热偏多；
- 驱动器供电电压越高，电机高速扭矩越大；
- 由步进电机的矩频特性图可知，高速比中低速扭矩小。

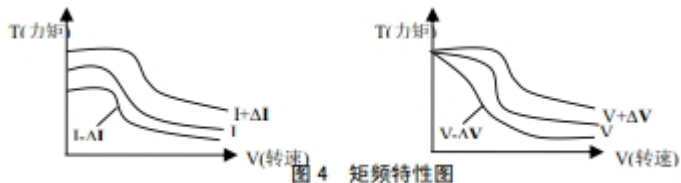


图 4 矩频特性图

### 3. 电机接线

对于6、8线步进电机，不同线圈的接法电机性能有相当大的差别，如下图所示：

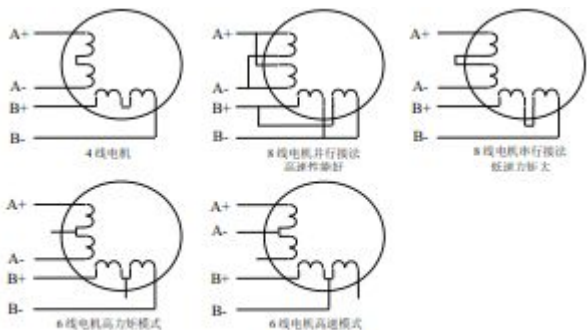


图 5 电机接线

### 3. 输入电压和输出电流的选用

#### 1) 供电电压的设定

一般来说，供电电压越高，电机高速时力矩越大。越能避免高速时掉步。但另一方面，电压太高会导致过压保护，电机发热较多，甚至可能损坏驱动器。在高电压下工作时，电机低速运动的振动会大一些。


#### 2) 输出电流的设定值

对于同一电机，电流设定值越大时，电机输出力矩越大，但电流大时电机和驱动器的发热也比较严重。具体发热量的大小不仅与电流设定值有关，也与运动类型及停留时间有关。以下的设定方式采用步进电机额定电流值作为参考，但实际应用中的最佳值应在此基础上调。原则上如温度很低(<40℃)则可视需要适当加大电流设定值以增加电机输出功率(力矩和高速响应)。

- 四线电机：输出电流设成等于或略小于电机额定电流值；
- 六线电机高力矩模式：输出电流设成电机单极性接法额定电流的 50%；
- 六线电机高速模式：输出电流设成电机单极性接法额定电流的 100%；
- 八线电机串联接法：输出电流可设成电机单极性接法额定电流的 70%；
- 八线电机并联接法：输出电流可设成电机单极性接法额定电流的 140%。


△ 注意：电流设定后请运转电机 15-30 分钟，如电机升温太高 (>70℃)，则应降低电流设定值。所以，一般情况是把电流设成电机长期工作时出现温热但不过热时的数值。

### 七、典型接线案例

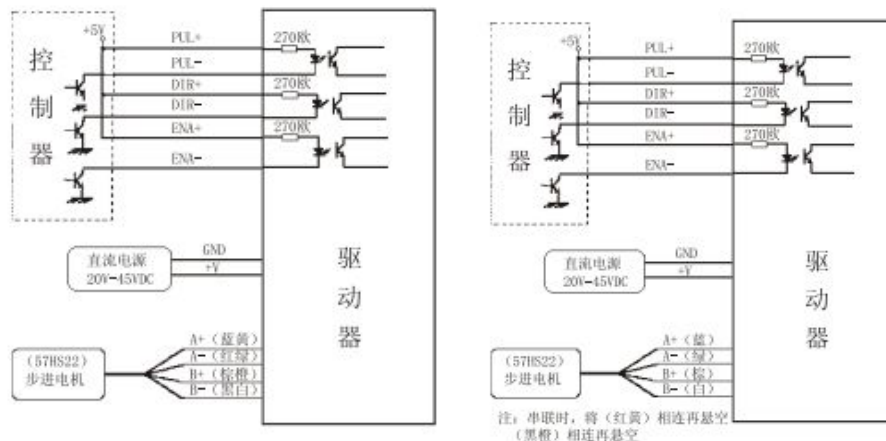

注意：

- 1) 不同的电机对应的颜色不一样，使用时以电机资料说明为准，如 57 与 86 型电机线颜色是有差别的。
- 2) 相是相对的，但不同相的绕组不能接在驱动器同一相的端子上 (A+、A-为一相，B+、B-为另一相)，热龙 86HS45 电机引线定义、串、并联接法如图 7 所示。

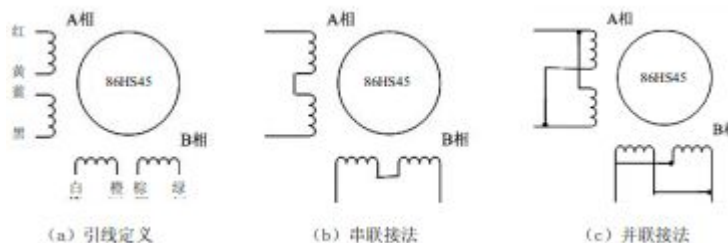

- 3) SGRL-M323L 驱动器只能驱动两相混合式步进电机，不能驱动三相和五相步进电机。
- 4) 判断步进电机串联或并联接法正确与否的方法：在不接入驱动器的条件下用手直接转动电机的轴，如果能轻松均匀地转动则说明接线正确，如果遇到阻力较大和不均匀并伴有一定的声音

说明接线错误。

## 八、保护功能

### 1) 过压保护

SGRL-M323L 当输入电压高于 DC36V 时驱动器驱动器红灯亮。此时必须重新上电复位，才能排出故障。

### 2) 电机线圈匝间短路保护

电机线圈绕组短路或电机自身损坏时，保护电路动作，电源指示灯变红，保护功能启动。

### 3) 电机错相保护

当电机两相线圈相序接错时保护功能启动。

以上保护功能起动作时，电机 SGRL-M323L 配 42 系列电机串联，并联接法（若电机转向与期望转向不同时，仅交换 A+、A- 的位置即可），SGRL-M323L 驱动器能驱动四线、六线或八线的两相/四相电机。

轴失去自锁力，电源指示灯变红，若要恢复正常工作，需要确认以上故障消除，然后电源重新上电，电源指示灯变绿，电机轴被锁紧，驱动器恢复正常。

△ 注意：由于驱动器不具备电源正负极反接保护功能，因此，上电前请再次确认电源正负极接线正确。正负极接反将导致烧坏驱动器中的

## 九、常见问题

### 1. 应用中常见问题和处理方法

现象	可能问题	解决措施
电机不转	电源灯不亮	检查供电电路，正常供电
	电机轴有力	脉冲信号弱，信号电流加大至 7—16mA
	细分太小	选对细分
	电流设定是否太小	选对电流
	驱动器已保护	重新上电
	使能信号为低	此信号拉高或不接
	对控制信号不反应	未上电
电机转向错误	电机线接错	任意交换电机同一相的两根线(例如 A+、A- 交换接线位置)
	电机线有断路	检查并对接

报警指示灯亮	电机线接错	检查接线
	电压过高或过低	检查电源
	电机或驱动器损坏	更换电机或驱动器
位置不准	信号受干扰	排除干扰
	屏蔽地未接或未接好	可靠接地
位置不准	电机线有断路	检查并对接
	细分错误	设对细分
	电流偏小	加大电流
电机加速时堵转	加速时间太短	加速时间加长
	电机扭矩太小	选大扭矩电机
	电压偏低或电流太小	适当提高电压或电流

### 2. 用户常用问题解答

#### 1) 何为步进电机和步进驱动器？

步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机，它旋转是以固定的角度（称为“步距角”）一步一步运行的，故称步进电机。其特点是没有累积误差，接收到控制器发来的每一个脉冲信号，在驱动器的推动下电机运转一个固定的角度，所以广泛应用于各种开环控制。步进驱动器是一种能使步进电机运行的功率放大器，能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的功率信号，电机的转速与脉冲频率成正比，所以控制脉冲频率可以精确调速，控制脉冲数就可以精确定位。

#### 2) 何为驱动器的细分？步进电机的转速与脉冲频率的关系是什么？

步进电机由于自身特有结构决定，出厂时都注明“电机固有步距角”（如 0.9° / 1.8°，表示半步工作每走一步转过的角度为 0.9°，整步时为 1.8°）。但在很多精密控制和场合，整步的角度太大，影响控制精度，同时振动太大，所以要求分很多步走完一个电机固有步距角，这就是所谓的细分驱动，能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。

$$V = (P * \theta_e) / (360 * m)$$

V: 电机转速 (r/s)                       $\theta_e$ : 电机固有步距角

P: 脉冲频率 (Hz)                      m: 细分数 (整步为 1, 半步为 2)

#### 3) 细分驱动器有何优点？

- 因减少每一步所走过的步距角，提高了步距均匀度，因此可以提高控制精度
- 可以大大地减少电机振动，低频振荡是步进电机的固有特性，用细分是消除它的最好方法。
- 可以有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

以上这些优点普遍被用户认可，并给他们带来实惠，所以建议您最好选用细分驱动器。

4) 为什么我的电机只朝一个方向运转？

- 可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。
- 脉冲模式不匹配，信号是脉冲/方向，驱动器必须设置为此模式；若信号是 CW/CCW（双脉冲模式），驱动器则必须也是此模式，否则电机只朝一个方向运转。

如出现其它问题请与热龙公司应用工程师联系：

电话：400-6668651 0592-8880569

传真：0592-8880569

网址：www.rolloncn.com

## 热龙产品保修条款

### 1 一年保修期

热龙公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内热龙公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

### 2 不属保修之列

- 不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插
- 未经许可擅自更改内部器件
- 超出电气和环境要求使用
- 环境散热太差

### 3 维修流程

如需维修产品，将按下述流程处理：

- 1) 发货前需致电热龙公司客户服务人员获取返修许可号码；
- 2) 随货附寄书面说明，说明返修驱动器的故障现象；故障发生时的电压、电流和使用环境等情况；联系人的姓名、电话号码及邮寄地址等信息。
- 3) 预付邮费寄至厦门热龙智能有限公司（返回邮费由热龙公司支付）

### 4 保修限制

- 热龙产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性）。
- 热龙公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求

和使用条件及环境有关。本公司不建议将此产品用于临床医疗用途。

### 5 维修要求

返修时请用户如实填写《维修报告》以便于维修分析。邮寄地址：厦门市思明区软件园二期望海路 63 号之二（7 楼）

厦门热龙智能科技有限公司